


Техническое руководство

Установка тензодатчика **SGF** с использованием узла встройки **SGFD** и шаблона **SGFH**

Схема **D**

На приварные подкладки


Схема **P**

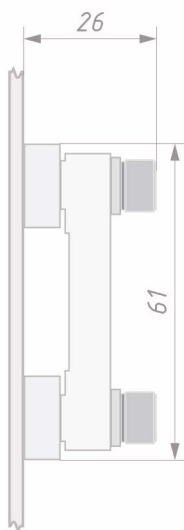

✂️ ОТ **3** мм
ОСНОВАНИЕ

На резьбовые отверстия


Схема **M**

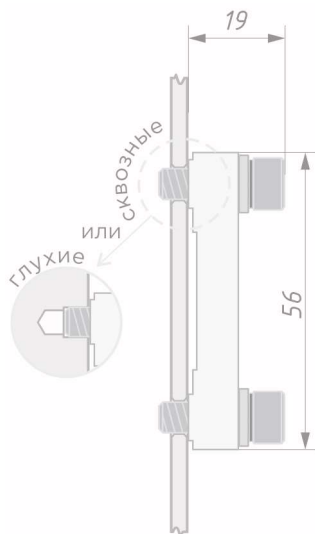

✂️ ОТ **4** мм
ОСНОВАНИЕ

На гладкие отверстия

Схема **D**

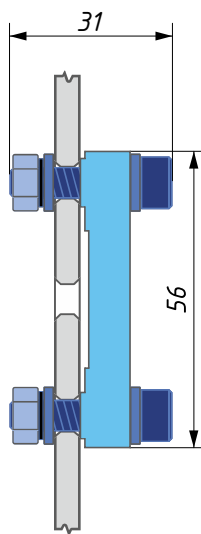

✂️ **1-5** мм
ОСНОВАНИЕ

Вам потребуется:

Оборудование:


- Узел встройки **SGFD** tokves®
- Тензодатчик **SGF** tokves®
- Шаблон **SGFH** tokves®

Инструменты и материалы:

- Кернер
- Дрель
- Сверло 6 мм
- Сверло-фаскосниматель
- Ключ шестигранный 5 мм
- Ключ динамометрический
- Ключ гаечный 10 мм

SGFH

1:1

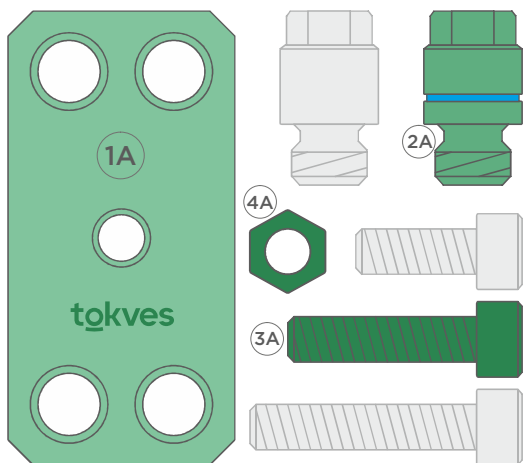


Серые компоненты не используются
в данной схеме установки

Шаблон SGFH

- 1A Пластина - 1 шт.
- 2A Втулка с проточкой - 4 шт.
- 3A Винт средний - 1 шт.
- 4A Гайка - 1 шт.

SGFD

1:1

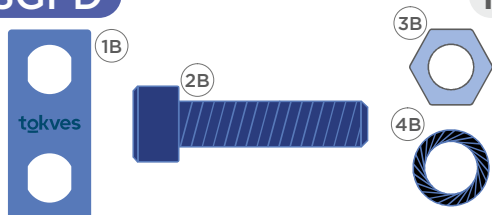


Узел встройки SGFD

- 1B Планка - 4 шт.
- 2B Винт (чёрный) - 4 шт.
- 3B Гайка - 4 шт.
- 4B Шайба стопорная - 4 шт.

Последовательность монтажа


Шаг 1

Подготовить поверхность. Отметить центр места установки датчика.

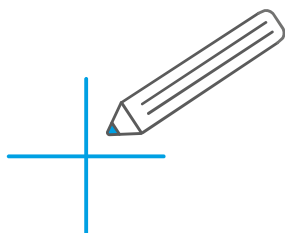


Шаг 2

Кернить и просверлить сквозное отверстие $\varnothing 6$ мм. Снять фаску с двух сторон.

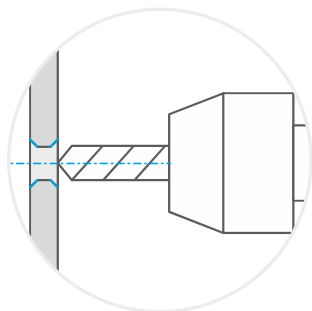


Шаг 3

Вкрутить в пластину 4 втулки с проточкой.

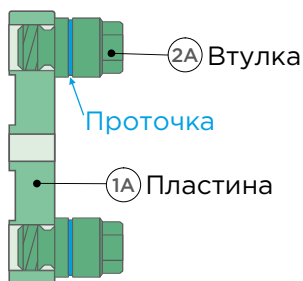


Шаг 4

Закрепить конструкцию на место установки.

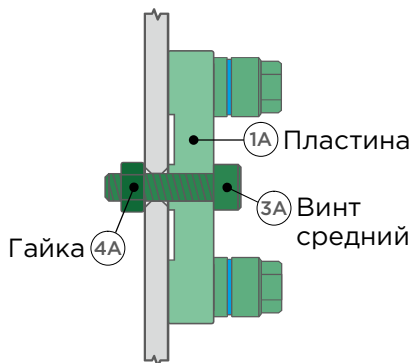


Шаг 5

Просверлить 4 сквозных отверстия $\varnothing 6$ мм через втулки.

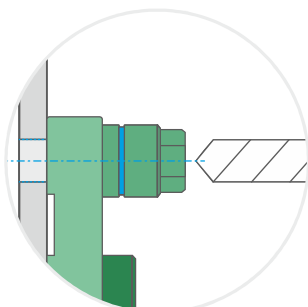

Шаг 6


Снять шаблон. Убрать фаски у отверстий с двух сторон.

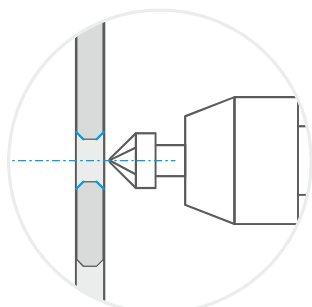

Втулка используется как направляющая


Шаг 7

Очистить отверстия от металлической стружки.

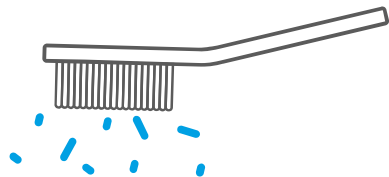


Шаг 8

Установить датчик **SGF**, не затягивая гайки, с использованием узла встройки **SGFD**.

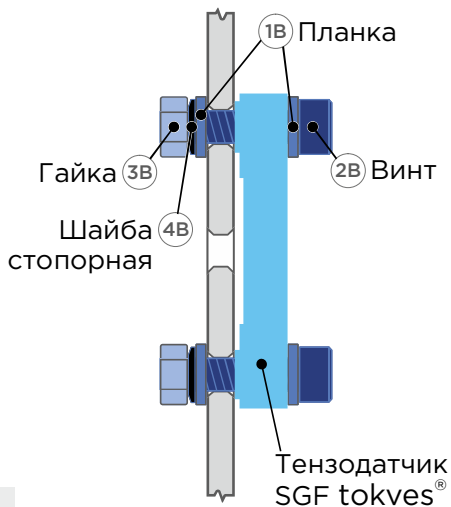

Шаг 9

Протянуть гайки крест-накрест. Сначала все с усилием 8 Н·м, затем - 15 Н·м.

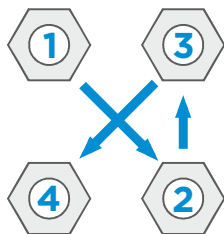

**Тензодатчик
успешно установлен!**

